

MACK
DE VENEZUELA

 **DONGFENG**

El Venezolano

**BOLETIN
DE SERVICIO**

BS 027 234

Julio, 2025

DEPARTAMENTO DE POSTVENTA
Servicio Dongfeng

 www.grupomackdevenezuela.com

BOLETÍN DE SERVICIO

| FECHA | GRUPO | NRO. | VERSIÓN | PÁGINAS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 15-07-2025 | 234 | BS 027 234 | 1 | 4 |
| ASUNTO | Daño en manguera de combustible del filtro de separador de agua | | | TIPO |
| | | | | Correctivo |
| CHASIS INVOLUCRADOS | MODELO | VERSIÓN | DESDE | HASTA |
| Todos | DFH4250C2 | KX520 | - | - |

Actualmente en algunas unidades KX520 se ha presentado problemas de presencia de aire en sistema de combustible, ocasionando que el motor se apague de manera repentina.

En este caso, se ha identificado que la manguera de suministro de combustible al filtro separador de agua Nro. 1, presenta daño por roce de cantos vivos contra la carcasa del filtro de aire de motor, ocasionando rotura en esta y, en consecuencia, ingreso de aire al sistema.




Filtro separador de agua Nro.1



Daños de la manguera

Vistas actuales del ruteo de la manguera de suministro de combustible del filtro separador de agua Nro. 1, con punto de contacto a la carcasa del filtro de aire de motor

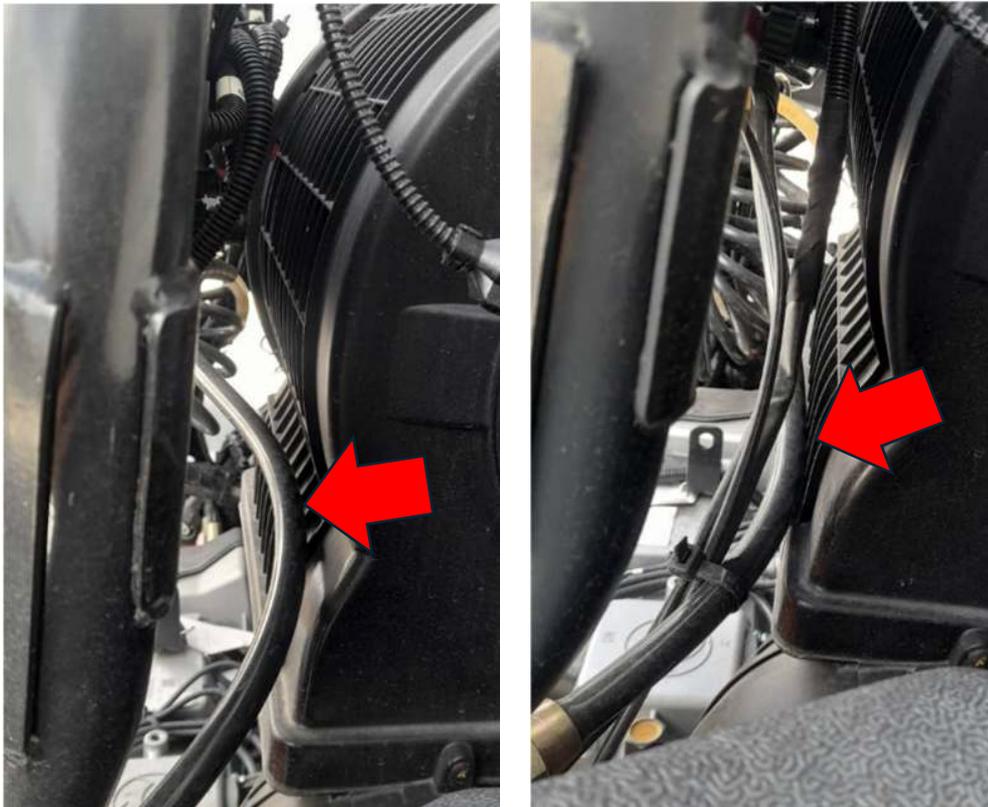

Especificaciones de la manguera

| Descripción | Numero de parte | Cantidad |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Manguera de combustible 16x2 mm | Referencial: 41601202 | Aprox. 2.20 m |




Acción correctiva

Separar la manguera de la carcasa del filtro de aire de motor, evitando el contacto. Para ello, se debe de girar la conexión de 90° (codo) de la manguera al filtro separador de agua, unos grados en sentido horario.

De presentar daño la manguera, proceder a su reemplazado



Codo

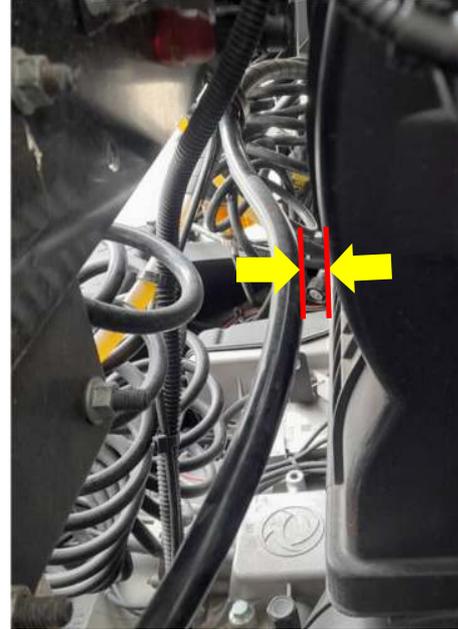

NOTA: Verificar los precintos plásticos que estén colocados adecuadamente para asegurar que la manguera no tenga vibración. De ser necesario colocar precintos adicionales y/o reemplazar, según necesidad.

Atentamente,

Departamento de Postventa