

MACK
DE VENEZUELA

 **DONGFENG**

El Venezolano

**BOLETIN
DE SERVICIO**

BS 020 233

Mayo, 2025

DEPARTAMENTO DE POSTVENTA
Servicio Dongfeng

 www.grupomackdevenezuela.com

BOLETÍN DE SERVICIO

FECHA	GRUPO	NRO.	VERSIÓN	PÁGINAS
15-05-2025	233	BS 020 233	1	2
ASUNTO	Rotura de soporte del filtro separador de agua tipo turbina			TIPO
				Correctivo
CHASIS INVOLUCRADOS	MODELO	VERSIÓN	DESDE	HASTA
Todos	DFL1160	VR270	may. 2025	-

En los vehículos Dongfeng, modelos VR270 puede presentarse rotura del soporte del filtro separador de agua tipo turbina, debido a fractura del material por vibraciones.

La pieza que fija este componente al chasis, termina siendo afectada por fatiga del material. El los tornillos se desajustan y soporte se fractura, desprendiéndose el filtro de su posición.




Soporte fracturado




Filtro separador de agua, desprendido de su posición

La acción correctiva de esta rotura, es la instalación del kit de reparación con numero de parte **1125121-T03Y0-1MDV**. El kit tiene tres (3) piezas, las cuáles son:

- Una (1) placa de fijación "A" de 18 cm x 14 cm y 3 mm de espesor.
- Dos (2) refuerzos de fijación "B" al chasis: pletina 25.5 cm x 6 mm de espesor con longitud del desarrollo de la pieza de 0.70 cm

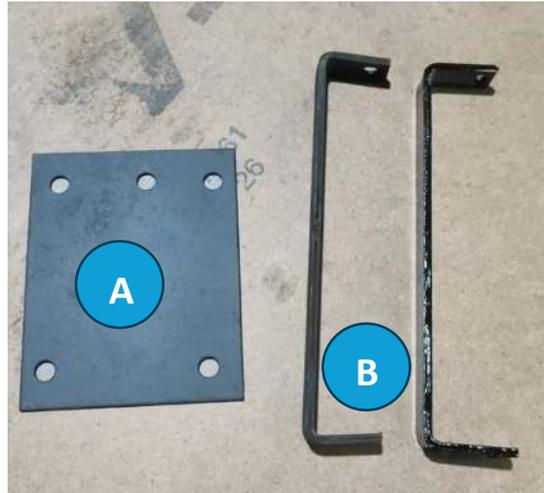

Una vez instalado el kit de reparación, reajustar los tornillos a los 10.000 Km / 200 horas / 3 meses. **Par de apriete: 55 Nm**

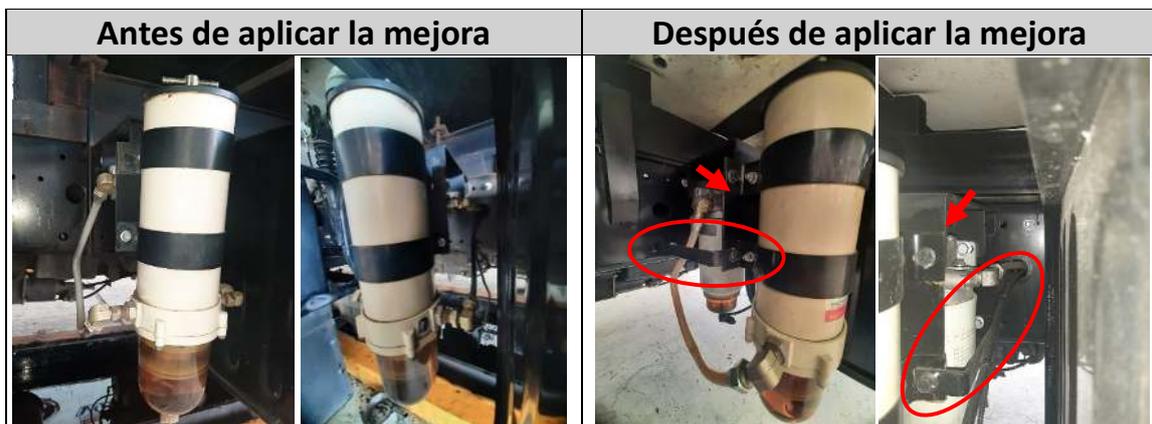

Atentamente,

Departamento de Postventa